

## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

1/5

### PORADNIK MONTAŻOWY A


**Uwagi:**

- Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
- Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
- Wiertło ok. 4 mm (5/32") oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16")

1

#### KROK PIERWSZY


Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy narożnik **A** używając jednego wałka kleju.

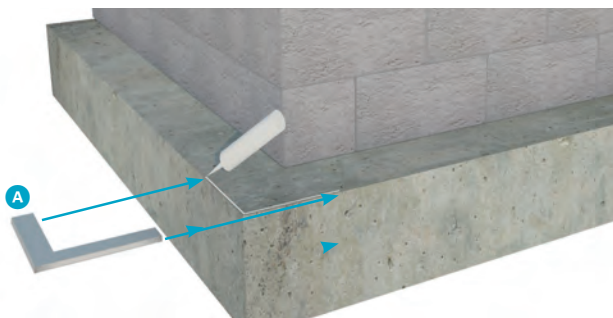

2

#### KROK DRUGI

Zmontować wstępnie formowany wysoki narożnik ok. 35,6 cm **B** używając 1 warstwy uszczelniacza / kleju.

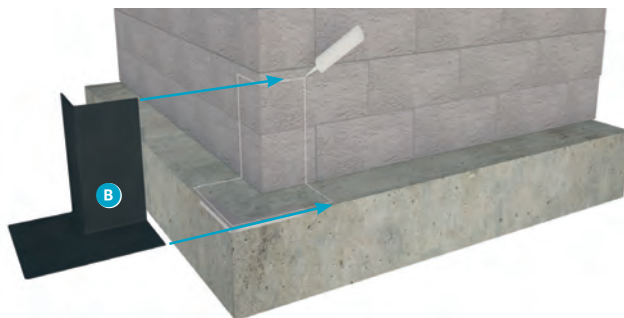


3

#### KROK TRZECI

Zasosować wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić bezpośrednio na półce z cegieł. **A**

Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi rolki TotalFlash **B**, gdzie styka się z osłoną narożnikową, a następnie dwa dodatkowe wałki uszczelniacza na tylnej części Listwy zakończeniowej i na górnej części kapinosa. Umieścić rolę TotalFlash **C** na miejscu i dołączyć listwę zakończeniową **D** do obróbki. Zastosować wałek uszczelniacza na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ wody nad listwą do elementów obróbki. **UWAGA:** Używając gumy asfaltowej zaleca się odstawienie krawędzi membrany od czoła ściany o ok. 1,9 cm (3/4").

**Uszczelniacz / klej schnie szybko:**  
Montować kapinos na półce z cegły. Tworzyć fałdę na kapinosie i ścianie do momentu szczelnego dopasowania. Układać TotalFlash® do góry ściany, tworząc gładkie i szczelne dopasowanie. Dołączyć listwę zakończeniową do ściany wspierającej. Listwy zakończeniowe mogą nie wyrównać się w poziomie.

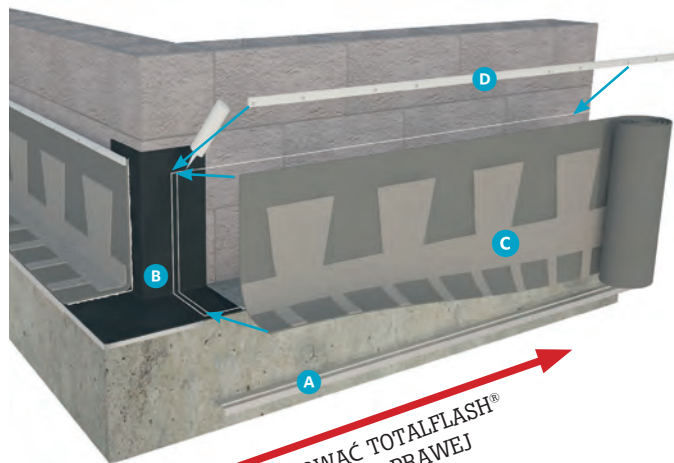


MONTOWAĆ TOTALFLASH®  
OD LEWEJ DO PRAWY

## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

2/5

### 4 NAKŁADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash jest proste, jak wykonanie jednego cięcia po prawej stronie wczepu jaskółczego, gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną **E** Wystarczy usunąć pozostałą matę drenażową z membrany i założyć następny element bezpośrednio na wystającą membranę **F**.  
Nie szkodzi, jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio przylega do części poprzedniego wczepu.

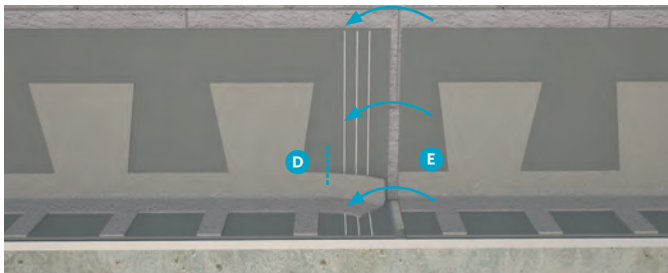

### 5 KROK PIĄTY

Zamocować pozostałą sztywną izolację (jeśli jest wymagana) nad elementem TotalFlash. Położyć warstwę zaprawy bezpośrednio na zakładkach odwadniających TotalFlash i zamocować licowanie z cegły. W celu zachowania odpowiedniego drenażowania upewnić się, że zakładki odwadniające są wystawione podczas przygotowywania pierwszego łączenia zaprawy.




## PRZEWODNIK MONTAŻOWY B

#### Uwagi:

- Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
- Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
- Wiertło ok. 4 mm (5/32") oraz klucz nasadowy ok. 8 mm (5/16")


### 1 KROK PIERWSZY

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy narożnik **A** używając jednego wałka kleju.

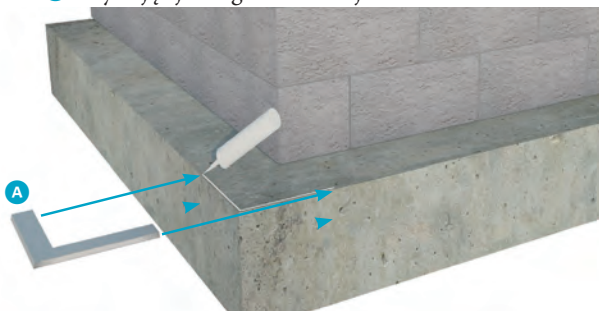

### 2 KROK DRUGI

Zamontować wstępnie formowaną, wysoką osłonę narożnikową CompleteFlash® **B** ok. 35,6 cm (14") używając 1 wałka uszczelniacza / kleju.

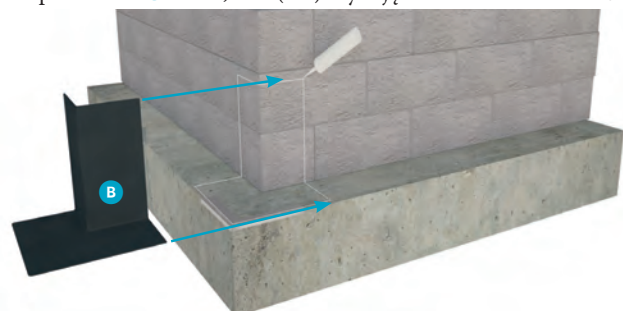

## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

3/5

3

### KROK TRZECI


Zamocować wysokie ok. 20 cm (8") sekcje sztywnej izolacji na ścianie wspierającej. Zastosować wałek uszczelniacza pod kapinosem **A** i umieścić go bezpośrednio na półce z cegły.

Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi rolki TotalFlash **B**, gdzie styka się z osłoną narożnikową, a następnie dwa dodatkowe wałki uszczelniacza na tylnej części Listwy zakończeniowej i na górnej części kapinosa.

Umieścić rolkę TotalFlash **C** na miejscu i dołączyć listwę zakończeniową **D** do obróbki. Zastosować wałek uszczelniacza na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ wody nad listwą do elementów obróbki. **UWAGA: Używając gumy asfaltowej zaleca się odstawienie krawędzi membrany od czoła ściany o ok. 1,9 cm (3/4").**

**Uszczelniacz / klej schnie szybko:**

**Montować kapinos na półce z cegły. Utworzyć fałdę na kapinosie i ścianie do momentu szczelnego dopasowania. Układać TotalFlash\* do góry ściany, tworząc gładkie i szczelne dopasowanie. Dołączyć listwę zakończeniową do ściany wspierającej. Listwy zakończeniowe mogą nie wyrównać się w poziomie.**

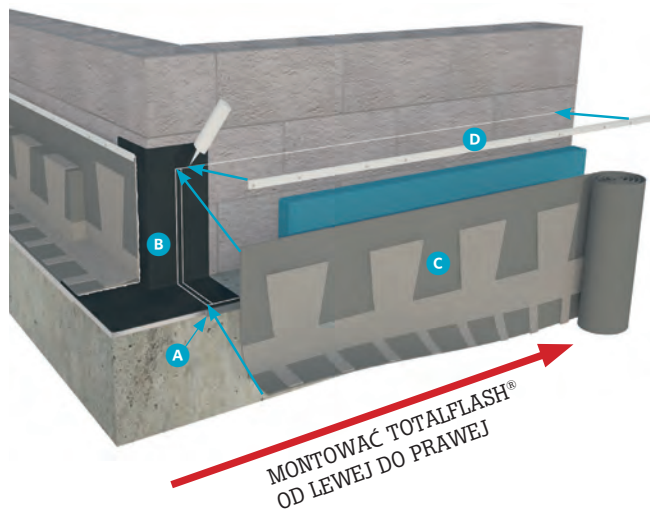


4

### NAKLADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash jest proste, jak wykonanie jednego cięcia po prawej stronie wczepu jaskółczego, gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną **E**. Wystarczy usunąć pozostałą matę drenażową z membrany i założyć następny element bezpośrednio na wystającej membranie **F**.

**Nie szkodzi, jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio przylega do części poprzedniego wczepu.**

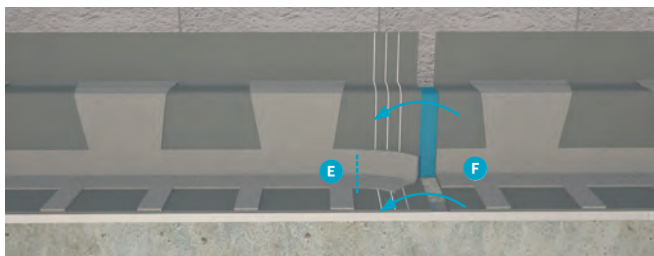

5

### KROK PIĄTY

Instale el tablero aislante rígido restante.



## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

4/5

### PRZEWODNIK MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA


**Uwagi:**

- Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
- Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
- Wiertło ok. 4 mm (5/32") oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16")

1

#### KROK PIERWSZY


Zamontować wstępnie formowany, metalowy narożnik lub Regulowany metalowy narożnik **A** oraz wstępnie formowaną, wysoką osłonę CompleteFlash® ok. 35,6 cm (14") **B** używając jednego wałka uszczelnacza / kleju.

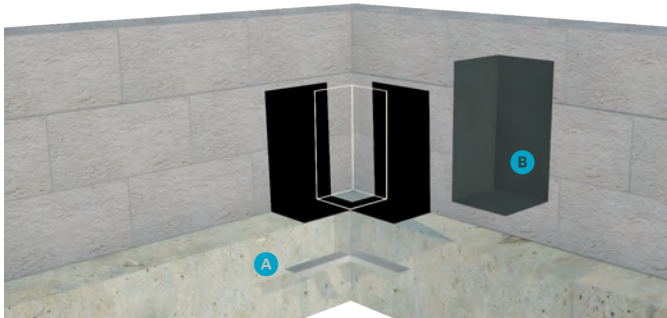

2

#### KROK DRUGI

Zamocować wysokie sekcje ok. 20 cm (8") sztywnej izolacji na ścianie wspierającej około 30,5 cm od narożnika, jeśli to wymagane.

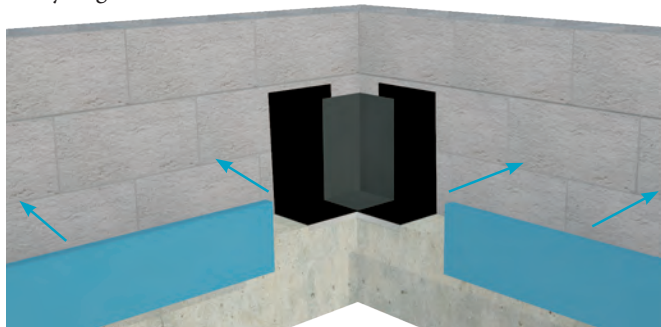

3

#### KROK TRZECI


Zasosotwać wałek uszczelnacza pod kapinosem i umieścić bezpośrednio na półce z cegiel. **A**

Zastosować dwa pionowe wałki uszczelnacza na lewej krawędzi rolki TotalFlash® **B**, gdzie styka się z osłoną narożnikową i dwa dodatkowe wałki uszczelnacza na tylnej części listwy zakończeniowej i górnej części kapinosa.

Umieścić rolę TotalFlash® **C** na miejscu i zamocować listwę zakończeniową **D** do obróbki. Zastosować wałek uszczelnacza na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ wody nad listwą do elementów obróbki.

**El sellador o adhesivo se seca rápidamente:**

*Instale el Borde de escurrimiento en el resalte del ladrillo. Cree las acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que ajusten. Trabaje el TotalFlash® hacia arriba en la pared creando un ajuste firme y suave. Instale el listón de terminación a la pared de refuerzo. Es posible que los listones de terminación no se alineen horizontalmente.*

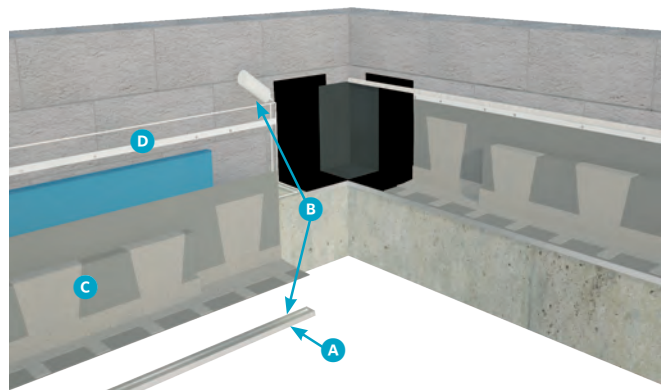


## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

5/5


### 4 NAKŁADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash® jest proste, jak wykonanie jednego cięcia po prawej stronie wczepu jaskółczego, gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną **E**. Wystarczy usunąć pozostałą matę drenażową z membrany i założyć następny element bezpośrednio na wystającą membranę. **F** *Nie szkodzi, jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio przylega do części poprzedniego wczepu.*

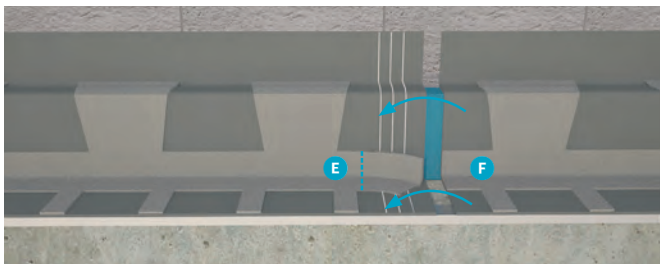

### 5 KROK PIĄTY

Doszczelić górną część listwy zakończeniowej **G**. Luźne cegły można wykorzystać jako tymczasowe elementy przytrzymujące TotalFlash®, gdy uszczelniacz / klej będzie schnąć.

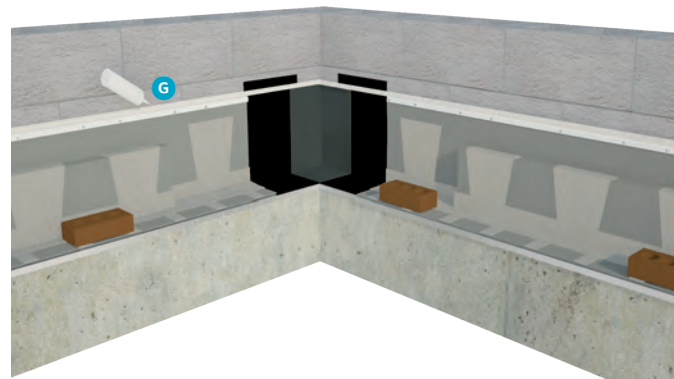

W przypadku pytań lub uzyskania pomocy technicznej odnoszącej się do tego produktu, prosimy dzwonić pod numer 1-800-664-6638 lub odwiedzić naszą witrynę pod adresem [www.mortarnet.com](http://www.mortarnet.com)